

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Daudzdzīvokļu ēka

Pasūtītājs: **SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi"**
Reģ. Nr. LV48703001147
1905.gada iela 7, Koknese

Adrese: Indrānu iela 8, Koknese, LV - 5113

Būves kadastra apzīmējums:



Indrānu iela 8, Koknese

Stadija **TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS**

Būvinženieris _____ Rolands Lipšāns (LBS sert.Nr. 20-5715)

Rīga, 2017. gada 13.aprīlis.

Vispārīgās ziņas par būvi


1.1.	Būves veids	I
1.2.	Apbūves laukums (m2)	789,9
1.3.	Būvtilpums (m3)	1890
1.4.	Kopējā platība (m2)	-
1.5.	Stāvu skaits	5/-1
1.6.	Zemesgabala kadastra numurs	-
1.7.	Zemesgabala platība (m2 – pilsētas, ha – lauku teritorijās)	-
1.8.	Būves iepriekšējais īpašnieks	-
1.9.	Būves pašreizējais īpašnieks	Kopīpašums
1.10.	Būvprojekta autors	-
1.11.	Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums	-
1.12.	Būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)	19-
1.13.	Būves konservācijas gads un datums	-
1.14.	Būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads	Nav veikts
1.15.	Būves inventarizācijas plāns: numurs, izniegšanas gads un datums	-

2.Situācija

2.1. Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam

Atļautā izmantošana, faktiskā izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

Zemesgabala izmantošana ir saskaņā ar Kokneses pilsētas teritorijas plānojumu, un ir saskaņā ar apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. (Kartes avots www.kartes.lv)

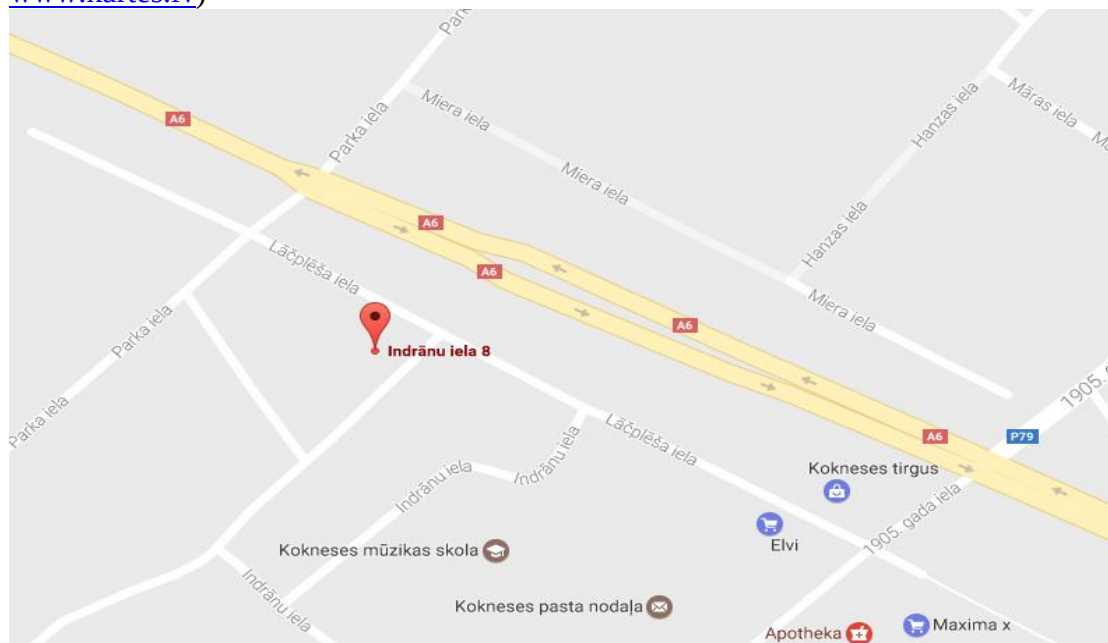

2.2. Būves izvietojums zemesgabalā

Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums

Būve izvietota paralēli Indrāņu ielai. Ēkai ir 4 ieejas mezgli. Pie ēkas ir pienākošs asfaltēts ceļa segums. (Kartes avots www.zl.lv)



2.3. Būves plānojums

Līdzšinējais būves izmantošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves izmantošanas veidam.

Ēka sākotnēji celta piecos stāvos. Paredzētās ēkas funkcijas ir dzīvojamā ēka. Pašreiz ēkā tiek ekspluatēta kā dzīvojamā ēka, apsekošanas brīdī ēka tiek apdzīvota.

3. Teritorijas labiekārtojums

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.		Tehniskas nolietojums (%)
3.1.	Brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi	40%
Esošais pievadceļš pie ēkas no Indrānu ielas ir veidots no asfalta. Kopējais stāvoklis pievadceļiem labs. Ceļš pie pašas ēkas neapmierinošā slāvēklī, asfalts saplaisājis, vietām bedres, ieteicams atjaunot seguma virsējo slāni.		
		
3.2.	Bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi	%
Segums, materiāls, aprīkojums		
Netiek apsekots.		
3.3.	Apstādījumi un mazās arhitektūras formas	%
Dekoratīvie stādījumi, zāliens, lapenes, ūdensbaseini, skulptūras		
Netiek apsekots		
3.4.	nožogojums un atbalsta sienas	%
Veids, materiāls (būvizrādājums), apdare.		
Ēka atrodas daudzdzīvokļu ēku rajonā ar asfaltētiem pievad ceļiem un zaļo zonu. Ēkas teritorija nav iežogota.		

4. Būves daļas

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.		Tehniskas nolietojums (%)
4.1.	Pamati un pamatne	45%
Pamatu veids, to iedziļinājums, izmantotie materiāli, to stiprība, hidroizolācija, drenāža, būves aizsargapmales, ārsienu aizsardzība pret mitrumu.		
Gruntsgabala ģeomorfoloģiskais raksturojums; ģeodēziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolūto augstuma atzīmju noteikšanai. Zemes virsas absolūto atzīmju robežas izpēte teritorijā. Veiktie lauka un kamerālie ģeotehniskās izpētes darbi un palīgdarbi: izstrādes, līmetņošana, laboratorijas analīze, to apjomi. Nogulumu veidi grunšu izpētes areālā, gruntis, kas veido ēkas pamatni, to aplēses pretestība.		

Ēkas pamati zem nesošām sienām ir izveidoti lentveida, dz/b bloku, ķieģeļu mūrējuma un monolītajiem aizbetonējumiem. Virs pamatiem izveidots ķieģeļu mūrējums, uz kura balstās pārseguma konstrukcijas.

Cokola aizsardzībai pret mitrumu un citām ārējām iedarbībām nekādi papildus pasākumi nav fiksēti, ir izveidots kaļķa cementa javas apmetums, kas ir daļēji sabrucis un atdalījies no pamatnes un nepilda atbilstošu aizsardzību. Virspamata zonā dažviet ir novērojami nelieli necaurejoši plaisu atvērumi, kas visticamāk radušies ārējo apstākļu iedarbībā. Plaisas vairākuma gadījumos veidojušies pamatu mūra savienojuma vietās. Kopumā pamatu tehnisko stāvokli var vērtēt, kā apmierinošu, nekādi būtiski nestspējas samazinoši defekti nav novērojami. Pamatu novietojums ir stabils. Tomēr, nepieciešams no ārpuses siltināt cokola daļu pamatu zonā un ieteicams virsmu apstrādāt ar dziļas iedarbības hidrofbizējošu sastāvu, kā arī izveidot vertikālo hidroizolāciju. Pamatu apakšējā daļā ir novērojams pastiprināts mitruma piesātinājums, kas radies lietus ūdenim plūstot uz pamatiem. Pastiprinātā mitruma un ūdens iespaidā tiek pasliktināti ekspluatācijas apstākļi pamatiem un pamata nesošajām konstrukcijām. Ēkas aizsargapmale grunts nestabilitātes dēļ ir deformējusies. Esošajā situācijā praktiski netiek pilnīgi novadīti lietus ūdeņi no pamatu zonas un tiek pastiprināti piesātināti ar mitrumu, kas negatīvi ietekmē konstrukcijas. Pamatu cokolu konstrukcijas un sienu konstrukcijas nenodrošina LBN 002-15 „Ēkas norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasības. Ir nepieciešams izveidot atbilstošu betona vai bruģa (ar javas pamatni un javas aizpildītām šuvēm) ēkas cokola aizsargapmali, lai tiktu samazināts mitruma piesātinājums pamatu konstrukcijas tuvumā. Lietus novadīšanai izbūvēt noteku 2m no ēkas vai pievienot esošajā drenāžā. Nepieciešams attīrīt pamatu zonu no sakņaugiem un stādījumiem. Cokola daļā redzams stiegrojs un atsevišķu ķieģeļu izbirums, stīrgrojuma redzamās vietas jāapstrādā ar pretrūsas līdzkļiem un jāaizmūrē izdrupušās vietas.





4.2.	Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes	35%
<i>Pagraba un virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls. Konstruktīvās shēmas. Galveno konstruktīvo elementu biezums un šērsgriezums. Mūra vājinājumi. Plaisu atvērumu mērījumu un plaisu attīstības novērojumu dati. Atdalošā un tvaika izolācija. Koksnes bioloģiskie bojājumi. Sienu būvmateriālu stiprība, konstrukciju elementu pārbaudes un mūra stiprības aplēšu rezultāti. Kontrolzondēšanas rezultāti. Ailu siju un pārsedžu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojošie rādītāji.</i>		
Nesošās sienas un šķērssienas balstās uz pamatu konstrukcijas, kas izveidota no ķieģeļu mūra. Ēkas nesošās ārsienas, iekšējās nesošās sienas un sienas veidotas no 510 un 380 mm biezām silikātķieģeļu mūra. Ķieģeļu mūris no iekšpuses ir apmests un no ārpuses izšuvots. Apskatot objektu, netiek konstatēti sienu bojājumi, kas raksturīgi ēkām ar bojātu horizontālo hidroizolāciju. Līdz ar to var secināt, ka esošā horizontālā hidroizolācija ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un no pamatu daļas mitrums nenokļūst sienās. Uz visām fasādes ārsienām, gan priekšā, gan aizmugurē, gan sānos ir novērojami nelieli plaisu atvērumi. Lielākā daļa plaisas ir ar minimāliem atvērumiem. Plaisas visticamāk ir radušās sienu mūra, atsevišķu posmu dažādu deformāciju dēļ, grunts svārstību rezultātā, ārējo vibrāciju rezultātā un ārējo atmosfērisko apstākļu iespaidā. Lai gan ķieģeļu salizturība ir liela un pārsniedz 100 sasalšanas ciklus, tomēr daudzu gadu sasalšanas un atkuššanas ietekmē ir novērojami nelieli ķieģeļu bojājumi. Šādi bojājumi laikam ejot palielināsies. Ķieģeļu mūrējumā un paneļu savienojumos tiek novērotas plaisas, pelējums un šuvējuma bojājumi, kas var izraisīt mūra sienās nevēlamu mitruma piesātinājumu un izraisīt straujāku bojājumu progresēšanu, kā arī sienas siltumtehniskās īpašības pasliktināšanos.		

Šuves nepieciešams aizdarināt ar blīvējošu mastiku. Sienas paaugstinātā mitruma un nepietiekamas gaisa apmaiņas rezultātā uz sienām tiek novērojami pelējuma, sēnīšu veidošanās, kas liecina, ka sienas ārējā virsma nespēj aizsargāt no ārējiem nokrišņiem un krājās mitrums visā mūrī. Sienas siltuma noturība neatbilst esošajiem standartiem LBN 002-15 par ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehniku". Silikātkieģeļu vadītspēja ir 0,87 W/(m²×K), kas ir vājš rādītājs un nenodrošina ergonomisku ekspluatāciju.

Kopējais nesošo sienas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un nodrošina stabilu nestspēju. Pareizais risinājums, lai uzlabotu sienas siltumnoturību, samazinātu ķieģeļu drupšanu, samazinātu ārējās iedarbības un nodrošinātu ergonomisku ekspluatāciju ir visu sienu siltināšana no ārpuses. Sienas siltināšana no ārpuses uzlabos sienas ilgmūžību un vizuālo izskatu.



4.3.	Pašnesošās sienas	25%
<i>Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls</i>		
Pašnesošās iekšējās starpsienas ir veidotas no ķieģeļa mūra, no abām pusēm apmestas ar kaļķa/cementa javu. Starpsienų aļļu pārsedzes veidotas no dzelzbetona sijām, kas balstītas uz cementa javas slāņiem. Ēkas pašnesošās starpsienas tehniskais stāvoklis ir stabils, bez redzamiem defektiem un ir vērtējams kā apmierinošs.		
4.4.	Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija	35%
Ārsienas silikāta ķieģeļa mūra šuvju aizdare ir veidota no mūrjavas, tās stāvoklis ir apmierinošs. Dažviet šuvēm ir novērojami bojājumi un izkritumi, kas veicina mitruma iekļūšanu mūrī. Mitrums samazina konstrukciju ilgmūžību un pasliktina siltumizolējošās īpašības sienai. Paneļu savienojumu vietās redzamas plaisas, kas dod iespēju mitrumam iekļūt konstrukcijā un bojā. Nepieciešams šuves atjaunot un		

saplaisājušās vietas aizdarināt ar blīvējošo mastiku. Esošā pamatu horizontālā hidroizolācija ir veidota no ruberoīda slāņa. Tā kā uz sienām nav izteiktas mitruma pazīmes, kas liecina, ka mitrums nenokļūst no pamatiem, var secināt, ka horizontālā izolācija ir apmierinošā stāvoklī un pilda savas funkcijas. Ir ieteicams pamatiem izveidot vertikālo hidroizolācijas slāni pamatu zonā. Šāda āršiena neatbilst norobežojošo konstrukciju siltumtehnikas noteiktajām normām (LBN 002-15), par siltumnoturību, kas āršienām ir noteikts 0,18K W/m²xK. Siltināšana no iekšpuses dod nelielu efektu, bet tas nedod lielu efektu ēkai kopsummā.

4.5.	Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi	40%
-------------	--	------------

Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls. Nesošo elementu biezums vai šērķsgriezums. Konstatētās deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi. Plaisu atvērumu mērījumu dati. Pagaidu pastiprinājumi, atslogojošās konstrukcijas. Betona stiprība. Metāla konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka ēdes (mājas piepes) un koksngraužu bojājumi. Kontrolzondēšanas un atsegšanas rezultāti. Nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti. Skaņas izolācija

Ēkas pārsegumi ir veidoti no dz/b konstrukcijas, kas balstās uz nesošajām sienām. Starpstāva pārseguma tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs.

Ēkas jumta konstrukcija ir veidota no koka konstrukcijas, kas balstās uz nesošajām sienām. Īpašu uzmanību jāvelta pārseguma siltināšanai, sakarā ar siltuma tieksmi celties uz augšu un līdz ar to svarīgi pārsegumu izveidot maksimāli efektīvi nosiltinātu. Esošajā situācijā pārsegums ir siltināts (apt.-100mm) keramzīta slānis. Esošais siltinājums nav pietiekošs. Pārsegumu ir nepieciešams siltināt ar siltumizolācijas vati, kopā 250-300mmbiezu slāni, lai atbilstu siltumnoturības normatīviem LBN 002-15. Nepieciešams nomainīt lūku ar siltumizolācijas slāni.

Pagraba pārsegums, dzelzsbetona un keramzīta virsējais slānis ir vājš siltuma izolators un rada lielus siltuma zudumus ēkas pirmajā stāvā. Tā ka pagraba augstums pieļauj, tāpēc ieteicams veikt pagraba griestu siltināšanu, lai nodrošinātu mazākus siltuma zudumus.



4.6.	Būves telpiskās noturības elementi	25%
-------------	---	------------

Būves telpisko noturību apsekošanas brīdī veido silikāta ķieģeļa mūra sienas, kuras veido ēkas pamata karkasu, kuru kopā satur dz/b pārseguma konstrukcijas. Noturības pastiprināšanai izmantotas dzelzsbetona kāpnes un kāpņu laukumu elementi un sijas. Visu nesošo elementu tehniskais stāvoklis ir stabils un ir uzskatāms kā apmierinošs.

4.7.	Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma	Konstrukcija- 60% Segums- 80%; Notekas- 40%
-------------	---	---

Jumta konstrukcijas, ieseguma un ūdens noteku sistēmas veids, konstrukcija un materiāls. Savietotā jumta konstrukcija un materiāls. Konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi. Gaisa apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos. Tehniskā stāvokļa novērtējums kopumā pa atsevišķiem konstrukciju veidiem.

Divslīpju jumta konstrukcija veidota no koka spārēm ar dažādiem šķērsgrīzumuiem, uz kura izveidots šķērskarkasa latojums. Spāres balstītas uz mūrlatas, kas izveidota uz ēkas ārējām garenvirziena sienām un kores daļā uz izveidotās koka konstrukcijas koptura. Jumta nesošā koka konstrukcija, latojuma šķērskarkass ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, ir bojātas koka balsta konstrukcijas, apsekošanas brīdī nodrošina nepieciešamo nestspēju. Jumta renovācijas gadījumā būtu nepieciešams nomainīt jumta konstrukcijas un latojuma daļas, kas sākušas mitruma ietekmē bojāties, ieteicams pilnībā. Būtu nepieciešami apstrādāt koka elementus ar kombinēto pret trapes un uguns aizsardzības sastāvu. Koku konstrukcijas elementu ilgstošai un ugunsdrošai ekspluatācijai ir nepieciešams ik pa 5 gadiem apstrādāt ar kombinēto pret trapes un uguns aizsardzības sastāvu.


Jumta segums veidots no šīfera. Esošais jumta segums ir apmierinošā stāvoklī, tomēr nenodrošina pilnīgu lietuss ūdeņu necaurlaidību. Veicot koka konstrukciju nomaiņu nepieciešama jumta seguma maiņa. Esošais jumta segums neatbilst normām.

Ventilācijas izvadi ir atjaunoti, nepieciešams uzstādīt cepurītes..





Lietus ūdens novadīšanas tehniskais stāvoklis apmierinošs, kā defektu var uzskatīt atsevišķu noteku bojājājumus un korodējušās caurules, tādējādi pieļaujot ūdens nonākšanu uz fasādi. Pie fasādes un jumta atjaunošanas ieteicams uzstādīt jauni noteksystemu. Atsevišķas notekas pieslēgtas drenāžai, ieteicams izskatīt iespēju apvienot visas notekas. Nepieciešams atjaunot dzegas apdari.

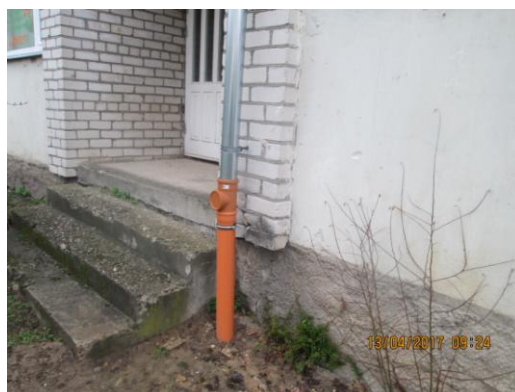

4.8.	Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi	45%
<i>Balkonu, lodžiju, erkeru, jumtiņu un dzegu konstrukcija un materiāls.</i>		
Ēkas ieejas jumtiņi, dz/b konstrukcijas un savu funkciju pilda. Lievenis veidots no bruģa, kas ir vienā līmenī ar piebraucamo ceļu, esošais stāvoklis labs. Nepieciešams atjaunot bojātos jumtiņu skārda elementus un izveidot lietus novadīšanu, kā arī jumtiņu segumu, esošais stāvoklis neapmierinošs, visas konstrukcijas nepieciešams attīrīt, apstrādāt ar pretrūsas līdzekļiem un nosegt ar cementa – javas kārtu. Lodžiju pārsegumu novietojums ir stabils un nerada šaubas par to nestspēju, bet to		

konstrukcija ārējo apstākļu iedarbībā ir bojāta. Parādījušās plaisas un vietām novērojams stiegrojums, visas konstrukcijas nepieciešams attīrīt, apstrādāt ar pretrūsas līdzekļiem un nosegt ar cementa – javas kārtu. Virsējo kārtu demontēt, nostiprināt norobežojošās metāla konstrukcijas, izveidot jaunu betona kārtu, izveidot izolāciju, lāseņus un grīdas flīžu segumu, kā arī izveidot vienādu un sieniņas apdari, piemēram skārda vai minerīta loksnes. Atjaunot paneļu griestu apdari.



4.9. Kāpnes un pandusi

45%

Kāpņu veids, konstrukcija un materiāls; kāpņu laukumi (podesti), margas. Kāpņu telpas sienu stāvoklis kāpņu elementu iebūves vietās. Lieveņi un pandusi. Avārijas, pagraba, ugunsdzēsēju kāpnes un palīgkāpnes.

Kāpņu laidī un konstrukcijas apmierinošā stāvoklī. Kā defektu var uzskatīt nelielas lokālas nodrupuma vietas. Ieejas mezgli un pakāpieni pagalma pusē netiek izmantoti un to stāvoklis ir neapmierinošs, pakāpieni nodrupuši, betona flīzes vietām trūkst, deformējušās.



4.10.	Ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas	Logi-50 %; Ieejas durvis – 40%
<i>Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrīnu), slēgu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu materiāls, veidi un konstrukcijas, jumtiņi un markīzes.</i>		
Būves sākotnējie logi ir veidoti no koka rāmjiem ar dubulto stiklojumu. Ēkai ir daļēji nomainīti koka konstrukcijas logi uz PVC pakešu logiem ar stikla paketi, kuriem uz šī brīža normām iespējams ir neatbilstošs siltumvadītspējas koeficients. Dažviet novērojama sliktas kvalitātes montāža jaunajiem logiem, nepieciešams nosegt montāžas putas. Nomainītie PVC logi ir apmierinošā stāvoklī. Koka logus ieteicams nomainīt uz PVC vai analogiem. Iepriekš uzstādītajiem plastikāta logiem, kuriem siltumvadītspējas koeficients ir neatbilstošs, ieteicams nomainīt uz atbilstošiem logiem (stikla paketes). Ēkas ieejas durvis ir daļēji apmierinošā stāvoklī, durvis ir aprīkotas ar kodiem, nepastāv siltinājums un blīvējums, šādas konstrukcijas neatbilst šī brīža normām, nepieciešams nomainīt uz siltinātām ārdurvīm.		
		
4.11.	Konstrukciju un materiālu ugunsizturība	35%
<i>Betona, metāla, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrādes materiāli, šo materiālu atbilstība standartiem, pretuguns aizsardzības veidu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Konstrukciju un materiālu tehniskā stāvokļa novērtējums ugunsizturības robežu un pretdūmaizsardzības aspektā.</i>		
Ēkas ugunsnoturības jautājums, pateicoties lielākai daļai nedegošo materiālu, minerālas izcelsmes materiāliem, nav īpaši aktuāli. Silikāta ķieģeļu mūrim ir teicama ugunsizturība, bet tie var ilgstošas tiešas uguns iedarbībā deformēties. Raugoties uz ēkas jumta konstrukciju, būtu nepieciešami apstrādāt koka elementus ar kombinēto pret trapes un uguns aizsardzības sastāvu. Koku konstrukcijas elementu ilgstošai un ugunsdrošai ekspluatācijai ir nepieciešams ik pa 5 gadiem apstrādāt ar kombinēto pret trapes un uguns aizsardzības sastāvu.		
4.12.	Ventilācijas šahtas un kanāli	40%
Ēkai ir dabīgās nosūces ventilācijas sistēma. Gaisa pieplūde notiek caur logu un durvju periodisko atvēršanu. Ventilācijas izvadi virs jumta līmeņa ir apmierinoši, nepieciešams uzstādīt jumtiņus.		
4.13.	Ārējā apdare un arhitektūras detaļas	40%
<i>Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls</i>		
Fasādes ārējā apdare ir veidota no silikāta ķieģeļa mūra mūrējuma un paneļiem. Būtu nepieciešams fasādi siltināt un apmest uzlabojot to energoefektivitāti, lai atbilstu LBN 002-15, jo esošo fasādi saglabāt nav racionāli. Veicot fasāžu siltināšanu, logu remontu vai nomaiņu, sakārtojot karnīžu un citu elementu apdari var saglabāt konstrukciju ilgmūžību. Bojātos elementus jāatjauno un jāpakļauj		

dziļai hidrofofizācijai. Ja neveic siltināšanas darbus, nepieciešams sakārtot lietūs ūdeņu pieslēgumus, aizmūrēt izkritušās ķieģļu vietas, un izšuvot.

5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

(Ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsektas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.		Tehniskas nolietojums (%)
5.1.	Aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji	65%
<i>Iekšējā aukstā ūdensvada ievadi, ūdens mērītājs, tīkla shēma, cauruļvadi un ietaises; spiediens tīklā un citi rādītāji. Hidrauliskā pārbaude un atbilstība normatīvo aktu prasībām. Notekūdeņu novadīšanas veids un attīrīšanas iespējas.</i> Aukstā ūdens un kanalizācijas (guļvadi, stāvvadi) cauruļvadi, ventiļi, krāni. Apsekošanas laikā tika konstatēta aukstā ūdens cauruļvadu un ventīļu korozija. Daļa no cauruļvadiem nomainīta pret jauniem cauruļvadiem. Liela daļa cauruļvadu nav nosiltināta ar pret kondensāta izolāciju vai vecā tipa izolācija, vietām redzams cauruļvadu aprasojums. Ieteicama bojāto, korodējošo cauruļu nomaiņa, esošie cauruļvadi un savienojumi ir fiziski nolietojušies un korodējuši. Ieteicama kompleksa komunikācijas cauruļu nomaiņa, vai bojāto vietu atjaunošana.		
 		
5.2.	Karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaistāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi	65%
<i>Iekšējā karstā ūdens ūdensvada sistēma, tīkla shēma, cauruļvadi un sūkņi. Siltuma patēriņš karstā ūdens sagatavošanai. Ūdens sildītāja novietojums.</i> Karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni ir apmierinošā stāvoklī. Apsekošanas laikā tika konstatēta karstā ūdens cauruļvadu un ventīļu korozija. Karstā ūdens sadales cauruļvadu siltumizolācija ir daļēji apmierinošā stāvoklī, tomēr vairākās vietās bojāta, izolācija nav atbilstoša, vārsti nav noizolēti. Ieteicams kompleksa cauruļvadu nomaiņa un izolācijas 3-5cm ar follija pārklāju apstrade.		



5.3. Apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventīļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi

65%

Siltummezgla iekārta. Apkures sistēmas veids, cauruļvadi, izplešanās tvertne. Sistēmas kalpošanas ilgums, galvenie defekti, atbilstība normatīvo aktu prasībām. Būves siltuma zudumi. Vietējās katlumājas iekārta, aptuvenā maksimālā jauda

Apkures esošie cauruļvadi ir daļēji apmierinošā stāvoklī, siltumizolācija ir mainīta, cauruļvadi nav mainīti, vārsti nav noizolēti. Esošais siltumizolācijas veidojums pilnīgi nepilda savu funkciju. Ieteicams bojāto cauruļvadu nomainīt un izolācijas 3-5cm ar foliju pārklāju apstrādāt. Regulēšana un balansēšana.



5.4. Centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori

40%

Centrālapkures sildķermeņi, kalpošanas ilgums.

Lielākai daļai esošā apkures sistēma ir morāli un fiziski novecojusi. Sildķermeņu regulēšanas iespējas nepastāv.

Labākais risinājums būtu esošo radiatoru nomainīt uz jauniem (mūsdienīgākiem), uzstādīt termoventīļus un termogalvas.



6. Ārējie inženiertīkli

(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.		Tehniskais nolietojums (%)
6.1.	ūdensapgāde	%
Ūdensapgādes avots, ūdens kvalitāte, ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes veids, tīkla shēma, cauruļvadi. Hidranti		
Netiek apsekoti.		
6.2.	kanalizācija	%
Ārējās kanalizācijas sistēma. Pagalma kanalizācijas tīkls, pievienojuma vieta vai izvade, vietējās kanalizācijas attīrīšanas ietaises. Lietusūdens kanalizācija un lietusūdens noteku sistēmas izvadi, cauruļvadi, vietējās ietaises. Uzstādītās sanitārtehniskās ierīces		
Netiek apsekoti.		
6.3.	drenāžas sistēmas	
Ir izveidota drenāža, ieteicams pieslēgt atlikušās noteksisstēmas caurules.		
6.4.	siltumapgāde	
Siltumapgādes avots, siltumtīkli, pievienojuma vieta		
Netiek apsekots.		
6.5.	gāzes apgāde	
Gāzes apgādes avots, pagalma gāzesvada trasējums, pievienojuma vieta		
Ēkai ir gāzes pievads. Netiek apsekots.		
6.6.	zibensaizsardzība	
Ēkai nav izbūvēta zibens aizsardzība, renovācijas plānošanā ieteicams izbūvēt.		
6.7.	citas sistēmas	

7.Kopsavilkums

7.1.	Būves tehniskais nolietojums
Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. Noteiktā lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā, piemērotība vai nepieciešamie priekšnoteikumi to turpmākajai ekspluatācijai. Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu labiekārtojuma prasībām.	
Apsekotā ēka ir pieskaitāma pie I māju kapitalitātes grupas, kas ir veidota no ķieģeļa nesošām sienām, dzelzsbetona pārseguma un koka konstrukcijas jumta. Esošā ēka tiek ekspluatēta __.gadus, kuru laikā nav veikts kapitālais remonts. Apsekojot ēkas tehnisko stāvokli, var secināt, ēkai ir ieteicams veikt kapitālo remontu, kas pagarinātu ēkas ekspluatācijas ilgumu un uzlabotu ekspluatācijas īpašības. Šis variants ir loģisks, bet izmaksās zināmus kapitālieguldījumus, kas reāli izplānojams, lai pilnībā izpildītu visus apsekojuma gaitā uzrādītos, primāros nepieciešamos pasākumus. Turpinot ēkas	

ekspluatāciju ar diskomfortu un arvien pieaugušām enerģētiskām izmaksām ar laiku novedīs pie neizbēgama kapitālā remonta, bet tad izmaksas būs stipri augstākas. Vilcinoties ar kapitālo remontu neveikšanu, ēkas kapitālās konstrukcijas tehniskais stāvoklis un noturība ar vien straujāk pasliktināsies.

Jāuzskata, ka visas ēkas kompleksā siltināšana un tam piesaistošo darbu veikšana ir vienīgais pareizais risinājums, lai nodrošinātu efektīvu turpmāko ēkas ekspluatāciju, saglabājot LBN 002- 15 un citu prasību parametrus.

7.2. Secinājumi un ieteikumi

Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (renovācija, rekonstrukcija, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi.

Ēkas galvenās nesošās konstrukcijas vizuāli ir stabilas un pietiekoši noturīgas. Ēkas ekspluatācijas iespējas ir mazinājušās, un ēkas energoefektivitāte nav atbilstoša LBN 002-15 ēkas norobežojošo konstrukciju siltumtehnikas prasībām. Šāda tipa ēkas ir būvētas apstākļos, kad siltuma zudumi netika uztverti kā svarīgs faktors, jo enerģija bija mazvērtīga. Siltumnoturību atbilstoši LBN 002-15 nenodrošina visas konstrukcijas, kas norobežo ar ārējo gaisu - sienas, pārsedzes, pamati, bēniņu pārsegums, logi, durvis. Jumta segums ir fiziski un morāli novecojis, kā arī jumta koka konstrukcijās ir redzami defekti. Inženierkomunikāciju cauruļvadi un siltinājums neapmierinošā stāvoklī.

Lai ēku varētu normāli ekspluatēt jāveic sekojoši pasākumi:

- Ēkas cokola daļa ir no nesiltināta lentveida betona pamatu bloku/ ķieģeļa mūrējuma ar apmetumu. Daļa apmetuma ir atdalījusies no pamatnes. Pamatnes materiālu un pamatnes kustības rezultātā cokols neizbēgami deformējās. Šīs kustības iespaido arī vides parametri ap pamatiem un pašos pamatos, līdz ar to var secināt, ka izveidojot vertikāli drenētas pamatu sienas un siltinot tās, tiek samazināta neplānota deformācija, vibrācija un svārstības. Kopumā pamatu tehnisko stāvokli var vērtēt, kā apmierinošu, nekādi būtiski, nestspējas samazinoši defekti nav novērojami. Pamatu novietojums ir stabils. Tomēr, nepieciešams no ārpuses siltināt cokola daļu pamatu zonā un ieteicams virsmu apstrādāt ar dziļas iedarbības hidrofobizējošu sastāvu, kā arī izveidot vertikālo hidroizolāciju. Iesakām ēkas pamatus atrakt vismaz līdz 0,6 - 1m dziļumam un veikt pamatu hidrofobizāciju un plastmasas, telpiskas membrānas ieklāšanu piestiprinot to pie pamatnes sienas, fiksējot ar dībeļiem un aizberot ar akmens šķembām vai keramzīta granulām.
- Paredzēt izbūvēt jaunu bruģakmens apmali ar 3% kritumu prom no ēkas. Grunts līmeni ap ēku pieļaujams pacelt, lai nodrošinātu pienācīgu lietussūdens atvadi no ēkas pamatiem. Var izskatīt iespēju izbūvēt lietussūdeņu novadīšanu drenāžā, kā tas tas izdarīts atsevišķās vietās.
- Lai no jumta novadītie nokrišņu ūdeņi nebojātu ēku, izbūvēt jaunu notek sistēmu.
- Ēkas nesošo ārsienu problēmu zona ir atklātās ārējās vides iedarbībā, ko ietekmē sakaršana saules staros, atdzišanai salu apstākļos, samirkšanai nokrišņu apstākļos, apledošanai, vēja iedarbībai, žūšanas rukuma un briešanai. Paneļu savienojuma vietās plaisas, nepieciešams aizblīvēt. Esošās silikātķieģeļu sienas šo iedarbību iespaidā daudzu gadu laikā sākušas bojāties. Vislielāko ietekmi veido daudzo sasalšanu ciklu skaits, kas tuvojas vai ir pārsniedzis ķieģeļa normatīvo sasalšanas ciklu skaitu un var sākt izraisīt ķieģeļu drupšanu. Lai aizsargātu konstrukcijas no šīm negatīvajām iedarbībām ir nepieciešams ēku siltināt no ārpuses. Siltināšana ir

obligāti nepieciešama, lai ēka atbilstu LBN 002-15 siltumnoturības prasībām, kas sienām ir atbilstoši 0,18k W/m²xK. Nerekomendējam fasādes sienas siltināšanu ar putupolisterolu, jo materiālam ir sliktāka tvaika caurlaidība nekā vatei un līdz ar to sienās uzkrājas mitrums, kas var izraisīt pelējumu un pasliktināt mikroklimatu telpās. Ja neveic kompleksu fasādes atjaunošanu, kā primāri jānovērš lietus ūdens nokļūšanu uz fasādes, jāatjauno šuves. Ja neveic siltināšanas darbus, nepieciešams sakārtot lietus ūdeņu pieslēgumus, aizmūrēt izkritušās ķieģļu vietas, un izšuvot.

- Ēkas bēniņu pārsegums veidots no dz/b paneļu konstrukcijas, uz kura nav izveidots siltumizolācijas slānis vai ir nepietiekošs. Šāda konstrukcija neatbilst LBN 002-15 normām un tas ir jāizveido papildus efektīvus siltināšanas materiālus. Ieteicamais risinājums ir izveidot 250- 300 mm (kopā) biezu minerālvates ieklājumu, izbūvējot tehniskās laipas. Lietot putuplasta siltinājumu nav ieteicams, jo tas var izraisīt ugunsgrēkus ar indīgiem izgarojumiem.

- Ēkai izbūvēts divslīpju jumts ar ārējās ūdens novadīšanas sistēmu. Ēkas jumta konstruktīvas ir neapmierinošā stāvoklī, kas ļauj mitrumam iekļūt bēniņos. Tāpēc būtu nepieciešams jumta seguma nomaiņa, izveidojot atbilstošu latojumu un veikt bojāto spāru, balstu nomaiņu. Lai no jumta novadītie nokrišņu ūdeņi nebojātu ēku, nepieciešams izveidot jaunu notek sistēmu.

- Veicot pagraba griestu siltināšanu, papildus nepieciešams siltināt tās plaknes kas savienojas ar dzīvokļiem.

- Lai iegūtu maksimālo efektu ēkas energoefektivitātes uzlabošanā, jāveic arī visu koka logu un durvju nomaiņa uz normatīviem atbilstošiem elementiem.

Latvijas klimatiskajos apstākļos, ieteicams izvēlēties logus ar siltumizolācijas koeficientu no 0,9 līdz 1,3 W/m²xK (LBN 002-15 prasības ir 1,3 W/m²xK). Iepriekš uzstādītajiem plastikāta logiem, kuriem siltumvadītspējas koeficients ir neatbilstošs, ieteicams nomainīt uz atbilstošiem logiem (stikla pakete).

- Jāveic esošo bojāto ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa, siltināšana, pretkondensāta izolācijas uzstādīšana.

- Esošais apkures sistēmas siltumizolācijas veidojums ir novecojis un pilnībā nepilda savas funkcijas. Ieteicams bojāto cauruļvadu nomaiņa un izolācijas 3-5cm follija pārklāju. Kā arī, lai pilnvērtīgi nobalansētu sistēmu veikt radiātoru nomaiņu (čuguna esošos), termovārstu un termogalvu uzstādīšanu.

- Ēkas iekšpusē ir daļēji veikta apgaismojuma nomaiņa, pie renovācijas ieteicams būtu iekļaut esošo apgaismojumu nomaiņu uz ekonomiskākām LED apgaismojuma armatūrām un spuldžu nomaiņu. Kā arī veikt esošās elektroinstalācijas nomaiņu no jaunu.

I grupas ēkas normatīvais kalpošanas laiks ir 150. gadi (atbilstoši LBN 401-01)

Objekts ekspluatācijā no 19__ gada (__. gadi)

Tehniskā apsekošana veikta 2017.gada 13.aprīlī.

ROLANDS LIPŠĀNS

Sertificēts būvinženieris

LBS sertifikāta Nr. 20-5715

Z.v. _____